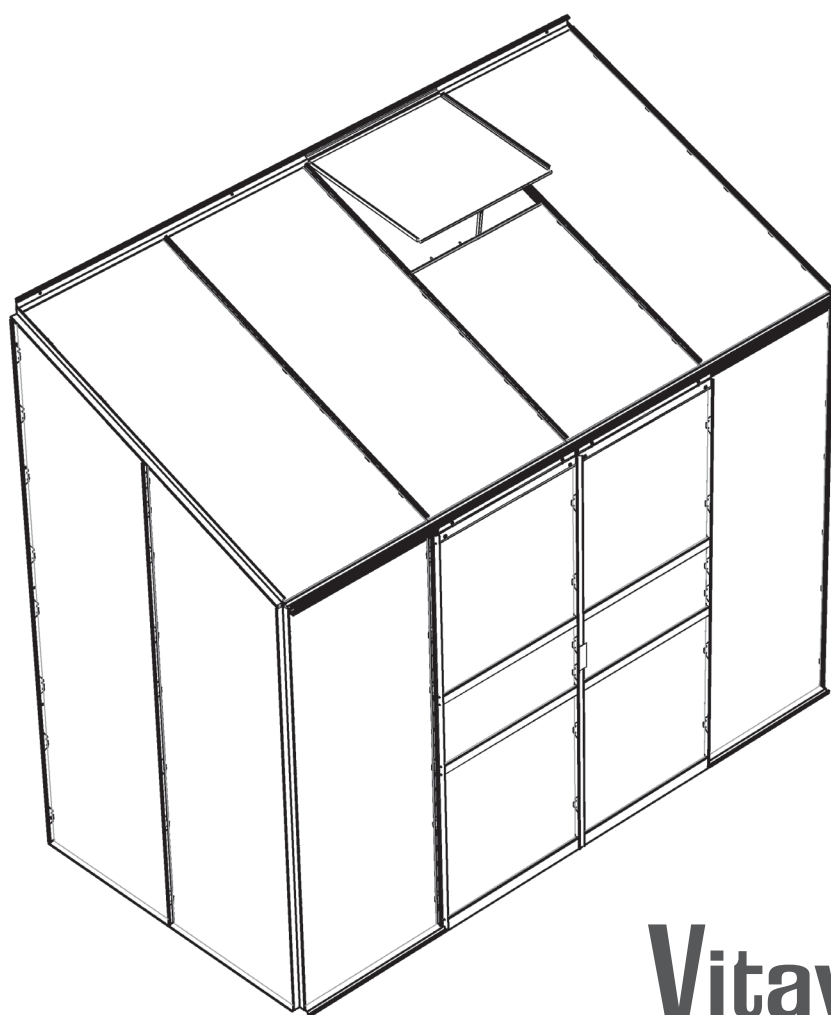









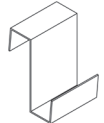
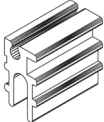

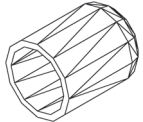

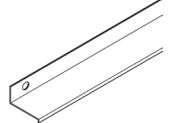
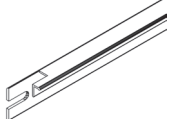
PL Instrukcja montażu


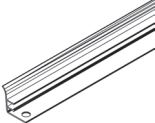
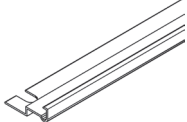
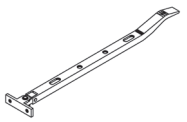
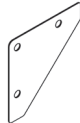
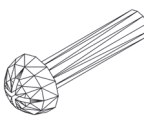

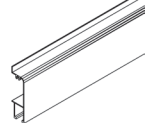
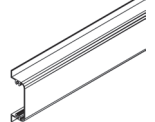
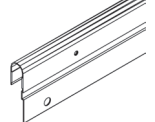
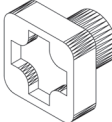
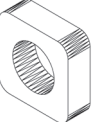
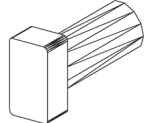
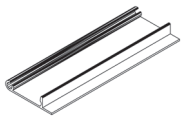






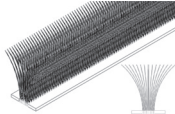
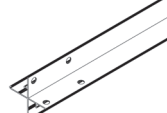
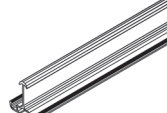

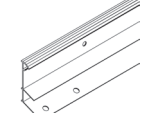
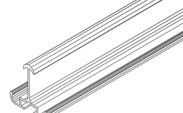
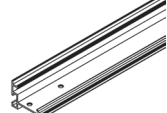
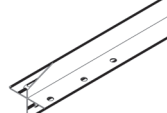
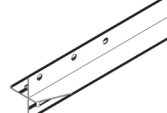
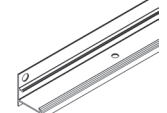
Vitavia
- makes living grow






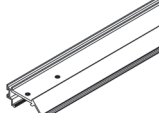
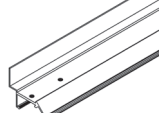

**IDA
3300**

Przed rozpoczęciem montażu proszę przeczytać całkowicie tę instrukcję montażu.

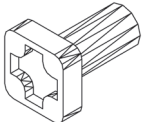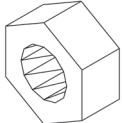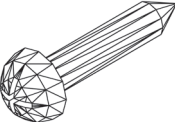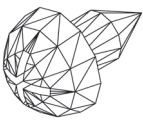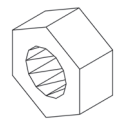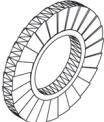część	opis części	krok	wymiar mm	ilość sztuk
				3300
1001		1-5	M6 x 12	83x
1002		1-5	M6	84x
1003		4R/L	3.5 x 16	32x
1006		5	3.5 x 6	6x
1007		4R/L	M4	4x
1009		4R/L	Ø8/4	4x
1011		6	70	170x
1012		6	11	50x
1014		4R/L	20	4x
1015		4R/L	Ø22	4x
1019		5	15	1x
1020		6	49000	1x
1022		2	1240	2x
1063		5	635	1x

część	opis części	krok	wymiar mm	ilość sztuk
				3300
1064		5	602	1x
1065		5	520	2x
1066		5	602	1x
1067		5	295	1x
1092		1-2	120	8x
1304		4R/L	M4 x 18	4x
1359		4R/L	621	2x
1360		4R/L	621	2x
1361		4R/L	621	4x
1362		4R/L	613	2x
1500		4R/L	M6 x 5	2x
1515		4R/L	M6	2x
2001		4L	M6 x 12	1x
2005		4R	100	1x

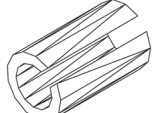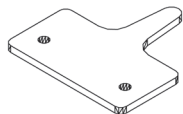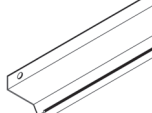część	opis części	krok	wymiar mm	liczba sztuk
				3300
2006		4R	10	2x
2016		5	40	2x
2046		1	2484	1x
2097		1	619	2x
3021		4R/L	1800	2x
4035		1	1650	2x
4042		1	1650	2x
4049		1	1704	2x
4052		2	2484	1x
4056		2	1330.5	3x
4059		4R/L	1630	2x
4086		2	1354	1x
4087		2	1354	1x
4088		2	2151	1x

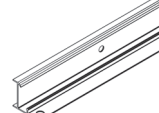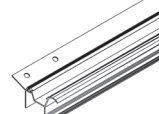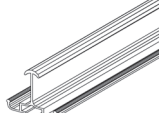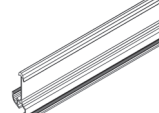część	opis części	krok	wymiar mm	liczba sztuk
				3300
4089		2	2151	1x
4090		1	2484	1x
4091		2	1902	1x
4092		2	1902	1x
4094		2	1222	4x
4098		4L	1630	1x
4099		4R	1630	1x
7395		2	Ø12/6.5	7x

„Na co należy zwrócić uwagę przed montażem szklarni“

Usytuowanie szklarni i jej ukotwiczenie

Szklarnie polecamy usytuować na miejsce chronione przed podmuchami wiatru. Nie polecamy umieszczenia na wolny obszar wystawiony silnemu wiatru.

Umieszczenie na fundament murowany:

Nie potrzebna jest podstawa stalowa, szklarnie można przymocować śrubami prosto do fundamentu – uwaga na rozmiary fundamentu. Szklarnia musi być mocno ukotwiczona w kilku miejscach (umieszczenie śrub szukaj w Instrukcji montażu)

Umieszczenie bez fundamentu murowanego:

W takim przypadku potrzebna jest stalowa podstawa szklarni, która zastąpi murowany fundament i wzmocni konstrukcję szklarni. Szklarnia musi być umieszczona na płaskiej, równej powierzchni, która umożliwi prawidłowe zamocowanie podstawy. W razie wątpliwości, czy powierzchnia utrzyma całą szklarnie, polecamy umieścić szklarnie na fundament murowany. **Podstawa stalowa musi być mocno i głęboko ukotwiczona w ziemi** (kołkami, tylko w przypadku, że ziemia utrzyma całą szklarni – w Czechach takie rozwiązanie nie polecamy). **Zatem polecamy na przykład – pod**

dziurami mocującymi w podstawie stalowej (aż 6 dziur od wielkości szklarni) zbudować kotwy betonowe – do dziury głębokości 40 cm umieścić rurę plastikową o średnicy 100mm i długości 40 cm, do niej nalać beton i okolice rury zasypać glebą. Do ztwardniętego betonu przymocujemy podstawę (w miejscach do mocowania kołków) za pomocą śrubów i łączników (nie są zawartością opakowania).

Szklarnie nie sytuować na powierzchni piaszczystej – problem s ukotwieniem szklarni. Szklarnie i postawę stalową należy wzajemnie mocno połączyć za pomocą śrubów (nie muszą być w zestawie – różni się od modelu szklarni).

Szklarnie nie można zostawić na ziemi bez ukotwienia !!!

Warunki dotyczące bezpieczeństwa

Przy montażu polecamy używać środki ochrony- obuwie robocze, rękawice i okulary ochronne. Profile aluminiowe mają ostre krawędzie. Montaż prowadzić za światła dziennego lub za dobrego oświetlenia. **Montaż nieprowadzić w deszczu, wiatru lub burzy.** Uwaga – unikać kontaktu profili aluminiowych z obwodami elektrycznymi. Podczas montażu nieopierać się o szklarnie i nieprzesuwać szklarni. Zapobiec pobywaniu dzieci i zwierząt w miejscu montażu – grozi ryzyko wypadku. Montaż szklarni polecamy prowadzić w dwóch osobach. **Nieprowadzić montażu pod wpływem alkoholu lub lekarstw, czy kiedy są Państwo zmęczeni lub mają zawroty głowy.** Uwaga przy używaniu drabiny – dotrzymywać warunki bezpieczeństwa producenta. Przy używaniu elektrycznych narzędzi dotrzymywać instrukcji obsługi producenta. Ostróżnie przy dokręcaniu śrubów i nakrętek aluminiowych – są miękkie. Polecamy posmarować wazeliną i delikatnie dokręcać, inaczej może dojść do uszkodzenia gwintu. W szklarni niewolno magazynować przedmiotów gorących – grille, ogrzewacze, gorące kosiarki spalinowe itp. Przed umieszczeniem na podłoże przekonać się, że niema w ziemi kabli elektrycznych lub innych przewodów. Prosimy przestrzegać istniejących ewentualnie miejscowych przepisów budowlanych.

Informacje ogólne

Szklarnia pozostaje z wielu części - do montażu potrzebny jest co najmniej dzień i polecamy pracować w dwóch osobach. Sprawdzić przed montażem, czy wszystkie części są zawarte w opakowaniu. **Kiedy brakuje czegoś, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i nie prowadzić montażu.** (Gwarancja nieobejmuje uszkodzeń wpływem pogody, kiedy jest zmontowana niekompletna szklarnia). Uwaga na utracie małych części – śruby, nakrętki. **UWAGA – strona płyty poliwęglanowej, która jest oznaczona folią lub naklejką bez folii musi być umieszczona na zewnątrz. Strona bez naklejki czy folii lub z folią przezroczystą lub niebieską musi być umieszczona na wewnątrz szklarni. Naklejkę (folię) tuż przed mocowaniem płyt należy usunąć.**

UWAGA – szklarnie s zamkniętymi drzwiami i oknami wentylacyjnymi są sprawdzane do szybkości wiatru max. 75 km/godz. Kiedy zostanie otwarte okno lub drzwi odporność szklarni bardzo się zmniejsza. Uważać, że otwieracz automatyczny reaguje tylko na temperaturę a nie na siłę wiatru. Przy wysokiej temperaturze kiedy grozi silny wiatr otwieracz reaguje powoli i może dojść do jego uszkodzenia, wtedy więc należy ręcznie zamknąć okna wentylacyjne i drzwi szklarni.

Polecamy szklarnie wpisać do ubezpieczenia waszej nieruchomości

Wszystkie uszkodzenia szklarni, które były oznaczone jako zdarzenie ubezpieczeniowe (extremalny grad, wichura, powódź, burza śnieżna itp.) nie są zawarte w gwarancji i nie można tego reklamować u sprzedawcy.

Obsługa i konserwacja

Do czyszczenia szklarni używać roztwór mydlany i miękkiej szmatki. Potem opłukać czystą wodą. Uwaga na porysowanie przez brudną szmatkę. Nie używać środków na bazie alkoholu i innych środków chemicznych, rozpuszczalników i rozcieńczalników – wtedy dojdzie do zniszczenia płyty poliwęglanowej.

UWAGA - płyty poliwęglanowe nie można malować żadnym rodzajem barwy. Pomalowanie płyt spowoduje ich uszkodzenie i utratę gwarancji.

- regularnie usuwać z dachu brud i liście
- na bieżąco kontrolować czy ukotwiczenie w ziemi jest sprawne.
- Kiedy sytuacja meteorologiczna przewiduje wietrzną pogodę, muszą być zamknięte drzwi i okna szklarni.
- Kiedy grozi silny wiatr czy burze, należy natychmiast ręcznie zamknąć okna wentylacyjne chociaż są wyposażone w automatyczny otwieracz (dodatkowe akcesoria)
- Podczas zimy regularnie usuwać śnieg z dachu albo wzmocnić dach aby utrzymał dużą ilość śniegu.
- Podczas zimy usunąć automatyczny otwieracz i umieścić przy temperaturze powyżej 0 stopni. Mrozem może dojść do uszkodzenia otwieracza.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. **PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁKOWICIE TĘ INSTRUKCJĘ MONTAŻU**
2. Przy obchodzeniu się ze szkłem, płytami z poliwęglanu lub częściami szklarni należy nosić zawsze okulary ochronne, rękawice ochronne, buty ochronne i ochronę na głowę, ponieważ ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia. Pobite szkło stanowi element ryzyka. Proszę usunąć je z zalecaną ostrożnością.
3. Produkt, który został nabyty przez Państwa, został skonstruowany do hodowli roślin i może być używany wyłącznie do tego celu. W przypadku innego zastosowania wyklucza się wszelka odpowiedzialność.
4. Do montażu tego produktu wymagane są dwie osoby.
5. Jeżeli będą mieli Państwo problemy podczas montażu szklarni lub w trakcie zakładania oszklenia, to proszę skontaktować się z Państwa sprzedawcą – **proszę nie używać siły!**
6. Szklarnię należy zakotwiczyć

OPIS MONTAŻU

WYBÓR MIEJSCA

Proszę wybrać słoneczne miejsce, ale jednocześnie chronione przed wiatrem.

Szklarnie są odporne na wiatr do 75 km/godz.

Uwaga – oszklenie z poliwęglanu (gładkie i lśniące tworzywo sztuczne), może w rzadkich przypadkach, gdy promienie słoneczne powodują odbicia dochodzić do refleksów i tym samym teoretycznie drażnić sąsiadów.

WAŻNE

Zanim rozpoczną Państwo montaż szklarni, należy sprawdzić, czy występują wszystkie części wymienione na liście.

Proszę wyjąć pojedynczo paczki i części z opakowania, aby była możliwa ich lepsza identyfikacja.

Należy zwrócić uwagę, aby części z otwartych paczek nie pomieszały się między sobą.

Kiedy brakuje czegoś, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i nie prowadzić montażu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wpływem pogody, kiedy nie jest zmontowana kompletnie cała szklarnia do końca.

„Pusta śruba“ = śruba i nakrętka dla późniejszego zamocowania części, na razie bez widocznej funkcji.

Nakrętki (1002) należy dokręcić przy użyciu maks. 3 Nm.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Śrubokręt (normalny i krzyżak PH2), klucz płaski 10mm, nóż, metr, poziomnica, AKU wkrętarka.

KONSERWACJA

Do czyszczenia szklarni używać roztwór mydlany i miękkiej szmatki. Szkło może być myte środkiem czyszczącym, który nie jest agresywny w stosunku do tworzyw sztucznych, ram aluminiowych i klamer sprężynowych mocujących szkło. Należy regularnie czyścić szyny jezdne drzwi i usuwać z nich brud.

0 - FUNDAMENT

Ważne! Szklarnię można umieścić na fundament murowany albo na dostarczaną podstawę ocynkowaną stalową.

Podstawa musi być absolutnie prostokątna i umieszczona na płaskiej powierzchni

Podstawa ocynkowana jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe dla wszystkich modeli szklarni.

(Uwaga! Polecamy przewiercić profile podstawowe szklarni i podstawę stalową i skrócić je razem śrubami i nakrętkami (nie są dostarczane). Dokładne umieszczenie śrub jest w Instrukcji montażu.)

Jeżeli jednak Państwo chcą wykonać fundament murowany, to proszę przygotować to zgodnie z danymi wymiarami podanymi w rysunku 0. Listwy drewniane podane wstępnej obróbce, odporne na działanie czynników atmosferycznych o grubości przynajmniej 18 mm a o szerokości 32 mm włożyć pomiędzy fundament murowany i ramy aluminiowe, wywiercić otwory zgodnie z rysunkiem i wkręcić śruby o długości 50 mm (nie są dostarczane).

Wszystkie rysunki przedstawione są od strony wewnętrznej szklarni z wyjątkiem rysunków w podwójnej ramce. Pokazują one widok z zewnątrz.

Szklarnia musi być umieszczona na płaskiej, równej powierzchni, która umożliwi prawidłowe zamocowanie podstawy.

Szklarnie z podstawą nie można zostawić na ziemi bez ukotwienia – grozi uszkodzenie szklarni przez wiatr.

1 – PRZEDNIA STRONA

Wszystkie części należy ułożyć na podłodze i luźno skrócić śrubami. Skrócić kątowniki narożne (1092) w górnej części.

2 - MONTAŻ

Profile końcowe ściany szczytowej (4086/4087) skrócić z górnymi szynami prowadzącymi drzwi (4090)(2.1) i pionowymi profilami ścianowymi (4088/4089)(2.3). Następnie skrócić profil kalenicowy (4052)(2.3) i profile progowe (1022)(2.4 i 2.5).

Blachy węzłowe narożne (1092) skrócić luźno z kalenicą (2.3) i okapem (2.1).

Złączyć scianowe listwy do oszklenia (4091/4092) pomocą dwóch śrub w każdej listwie. Złączyć boczne wzmocnienia (4094).

Skręcić profile dachowe (4056) pomiędzy okapem (2.2) i kalenicą (2.3). Do dwóch profili dachowych (4056) wprowadzić „pustą śrubę“, aby później można było przykręcić okno wentylacyjne.

Do złączy śrubowych proszę użyć podkładek (7395)(2.1 i 2.2).

W tym miejscu w podporze (-ach) oszklenia (4056) należy wprowadzić „pustą śrubę“, aby później można było przykręcić okno dachowe.

3 – ZAMOCOWANIE NA ŚCIANE

Proszę postawić szklarnie na fundamencie i skrócić ją luźno z fundamentem.

Wypoziomować szklarnie aż będzie ona stała całkowicie prosto i dokręcić wszystkie śruby (max. 3

Nm). Proszę uważać, aby nieprzekręcić śrub!

Należy sprawdzić, czy wszystkie boki są absolutnie prostokątne.

Zwrócić uwagę na otwory w profilach ścianowych (4088/4089) i profilu kalenicowym (4052) i zaznaczyć je na ścianie.

Zdjąć szkielet szklarni z fundamentu. Wywiercić otwory 6 mm w oznaczonych miejscach na ścianie i umieścić w nich kołki rozporowe.

Ustawić szkielet znów na fundamencie i wkręcić śrubami do ściany (3.1 i 3.2).

Pod koniec należy skrócić śrubami szkielet szklarni z fundamentem.

4L i 4R - DRZWI

Uwaga – nie wolno zmontowanych drzwi ustawiać na ślizgaczach (1014) by ich nieuszkodzić.

Ślizgacze drzwi (1014) umieścić na końcach dolnego profilu drzwi (1360)(4.1)

Zkompletować drzwi zgodnie z rys. 4. Obydwie rolki (1015) drzwi skrócić za pomocą śrub (1004), podkładek (1009) i nakrętek (1007) z listwą drzwi (1362)(4.4)

Listwę (1362) skrócić śrubami z profilem drzwi (1359)(4.3). Uszczelkę drzwi (3021) wcisnąć w profil (4059)(4.5). Włożyć śrubę (1500) do dolnej części rólki, trzymającej uszczelkę i zabezpieczyć nakrętką (1515)(4.6) Uciąć uszczelkę na odpowiednią długość.

Przekonać się, czy część (4099) jest umieszczona na prawo (4R) i (4098) na lewo (4L).

Włożyć śrubę (2001) w otwór w szynie (4090) zgodnie z rysunkiem. Kółka drzwi poruszają się teraz w szynie (4090)(4.7). Proszę się przekonać czy dolne prowadnice drzwi poruszają się w dolnych rówkach (4.8). Po włożeniu drzwi należy zamontować śruby i nakrętki jako blokady drzwi na obydwóch końcach szyny drzwi (4090). Drzwi należy tak ustawić, aby

poruszały się bez oporu.

5 – OKNO WENTYLACYJNE

Ramy boczne (1065) skrócić z górną częścią okna (1064). U oszklenia grubości 4 mm jak na (5.1), u oszklenia grubszego niż 4 mm jak na (5.2). Wsunąć oszklenie w profile boczne (1065)(5.3), ale wcześniej włożyć śruby w otwory dolnego profilu (1066). Teraz należy skrócić dolny profil okna (1066) z ramą boczną, ale wcześniej przekonać się, że okno jest absolutnie prostokątne! Okno wprowadzić w kalenicę od jednego końca (5.4) i (5.5) i ustawić okno w przewidzianym kierunku (5.6). Przykręcić parapet okna (1063) dodatkowymi śrubami w podporach dachowych (4056)(5.7).

Ustawiacz okna dachowego (1067) skrócić z dolnym profilem okna (1066) i na koniec ustawiacza wsunąć gumową czapkę (1019)(5.6). Na parapet (1063) okna umieścić czopy blokujące (1016) za pomocy śrub (1006)(5.8).

6 – OSZKLENIE - SZKLO

Proszę przestrzegać przedstawionych wyżej środków bezpieczeństwa.

Drzwi można wsadzić w każdym dowolnym miejscu części czołowej i w tym miejscu trzeba pozostawić wolną przestrzeń. Uszczelkę szkła (1020) wcisnąć na profile aluminiowe (6.3) i przyciąć ją na odpowiednią długość.

Na dachu oszklewanie należy rozpoczynać od okapu i stosować w tym celu kłamy sprężyste (1011)(6.2) i pomiędzy szybami kłamy mocujące (1012)(6.1) zgodnie z ilustracją na planie oszklenia.

W przypadku problemów z włożeniem ostatnich szklanych szyb należy sprawdzić, czy górne szyby nie zsunęły się.

Szklenie ścian bocznych rozpoczynać od spodu.

Procedurę układania płyt poliwęglanowych można znaleźć w opakowaniu z płytami poliwęglanowymi.

OSTATNIE CZYNNOŚCI

Jeżeli zyczą sobie Państwo, to za pomocą sylikonu można uszczelnić szklarnie na występujących spoinach. Sylikon nie jest zawarty w opakowaniu.

Dołączaną naklejkę ostrzegawczą należy nakleić od wewnątrz.

Państwa sprzedawca posiada bogaty asortyment wyposażenia szklarni.

Proszę się z nim skontaktować.

WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku silnego wiatru wszystkie otwory i drzwi powinny być zamknięte.

Dach szklarni należy regularnie odsnieżać tak, aby nie powstały niebezpieczne obciążenia dachu.

Zimą, zalecamy ogrzewania szklarni (jeśli chcesz w niej rośliny uchwycić podczas zimy).

UWAGI

W celu uzyskania pełnego zabezpieczenia szklarni zalecamy, aby włączyć jej ubezpieczenie do ubezpieczenia domu.

Prosimy przestrzegać istniejących ewentualnie miejscowych przepisów budowlanych.

Dostarczoną naklejkę typu szklarni należy nakleić na wewnątrz drzwi (1362) i uchwycić do ewentualnego zamówienia potrzebnych części zamiennych. Proszę przechować instrukcję montażu.

Wszystkie dane odnośnie rozmiarów są wartościami przybliżonymi. Zmiany zastrzeżone.

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z nabycia naszej szklarni.

Dostawca konstrukcji nośnej jest firma Vitavia Garden Ltd. z Wielkiej Brytanii. Oszklenie wyprodukowano firmą LanitPlast s.r.o. z markowego poliwęglanu firm Brett Martin i Palram Europe Ltd. Z Wielkiej Brytanii, które już wiele lat są wyjątkowym partnerem dla Republiki Czeskiej i którzy posiadają odpowiednie atesty z Czeskich państwowych akredytowanych instytutów badawczych.

Do szklarni można kupić bogaty asortyment wyposażenia szklarni – kompletna gama jest w naszym sklepie internetowym www.lanitgarden.cz

Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny:

Kontakt pisemny do złożenia reklamacji:

LANIT PLAST, s.r.o.

Hlubočinka 809

251 68 Sulice

Republika Czeska




Polecamy kontakt elektroniczny:

Kiedy brakuje części czy jest niekompletna dostawa – technik@lanitplast.cz

Kiedy pojawiła się usterka czy niefunkcyjność – reklamace@lanitplast.cz




0

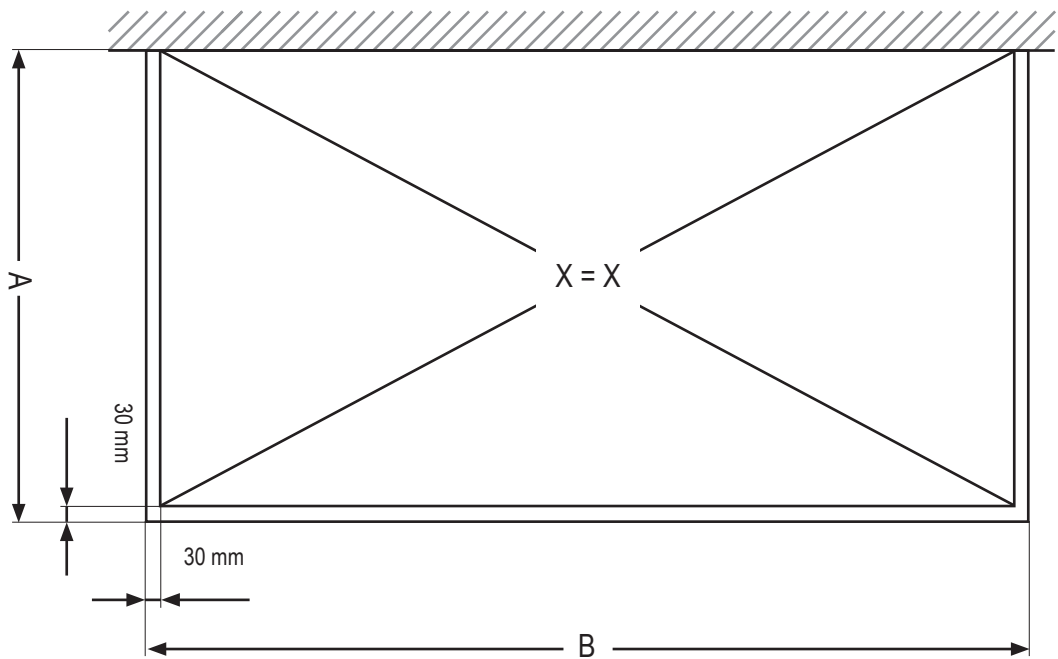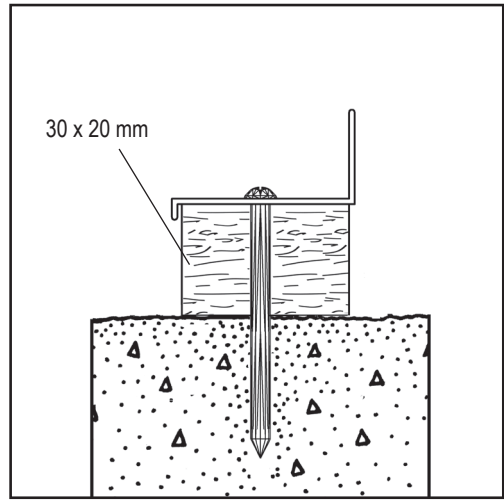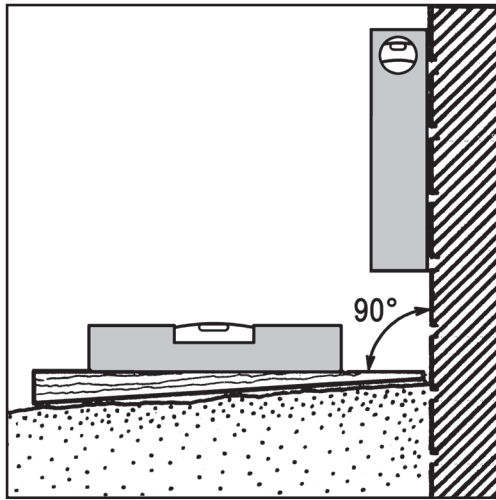










	IDA 3300
A	1279 mm
B	2544 mm

IDA 3300

1

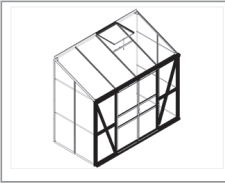

1001 18x	
1002 18x	
1092 2x	
2046 1x	
2097 2x	
4035 2x	
4042 2x	
4049 2x	
4090 1x	

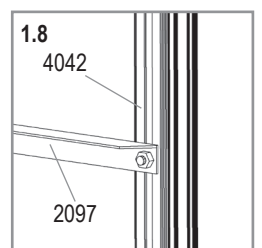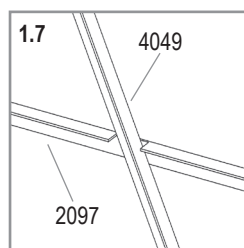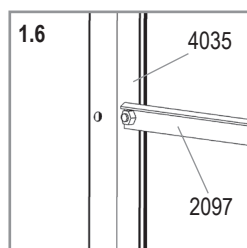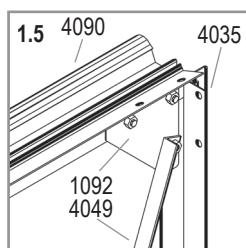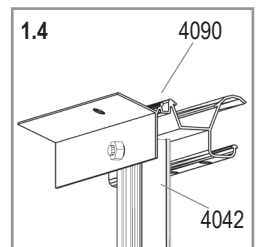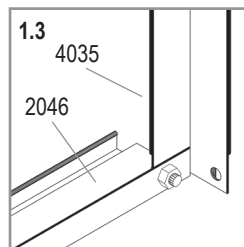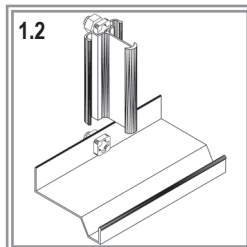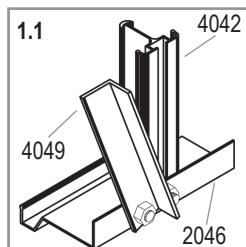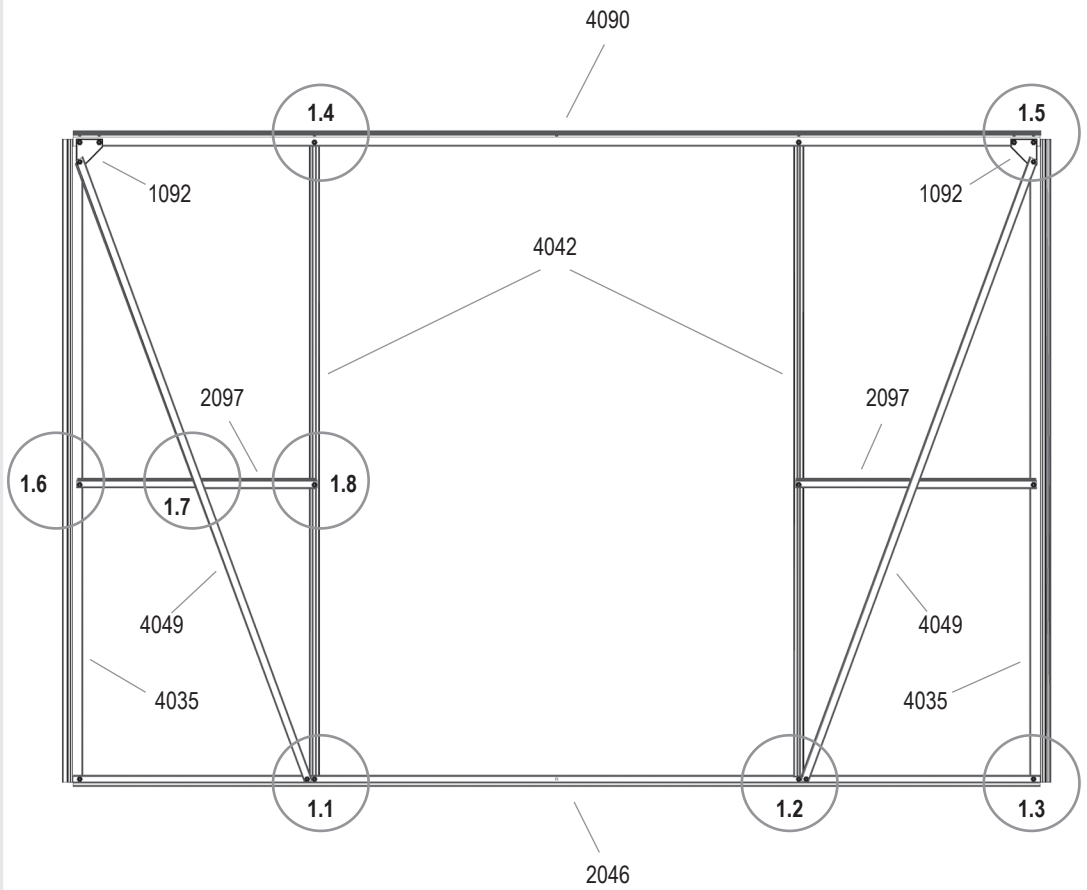

IDA 3300

2



1001
46x



1002
46x



1022
2x



1092
6x



4052
1x



4056
3x



4086
1x



4087
1x



4088
1x



4089
1x



4091
1x











4092
1x



4094
4x







7395
7x

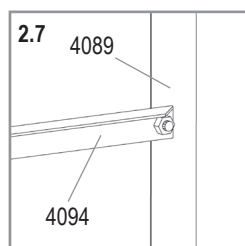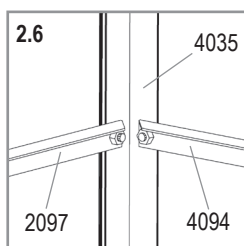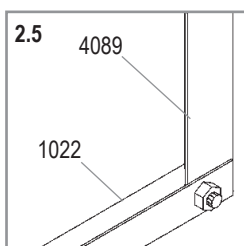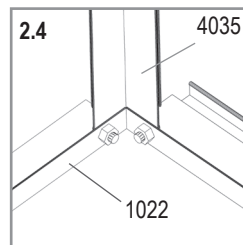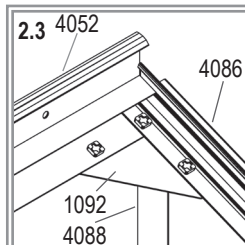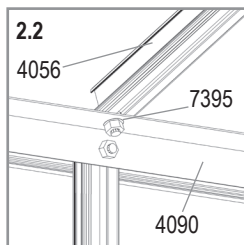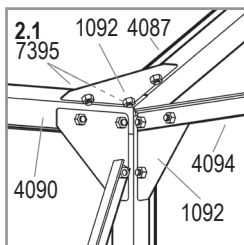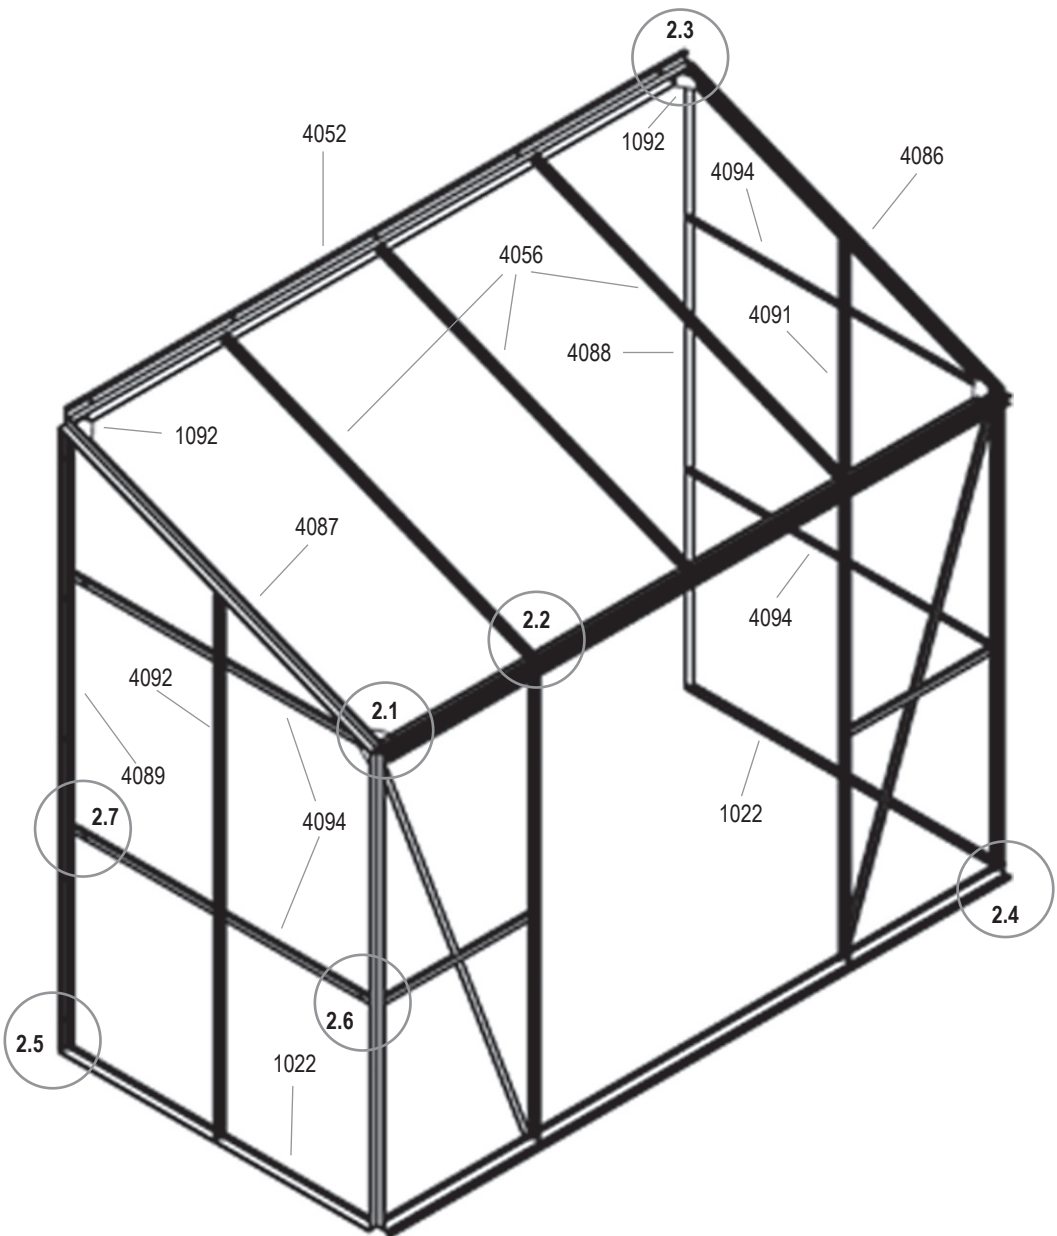

IDA 3300

3

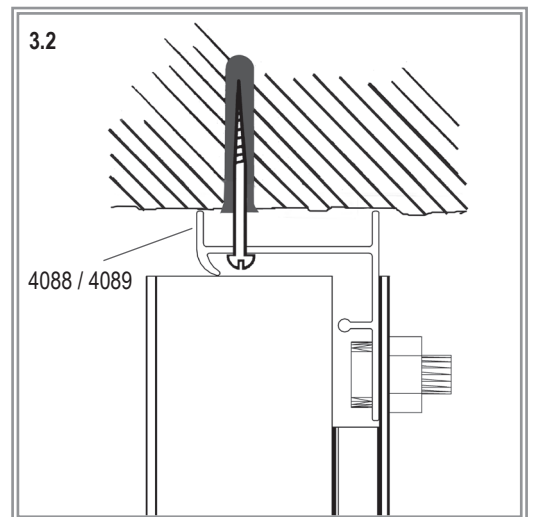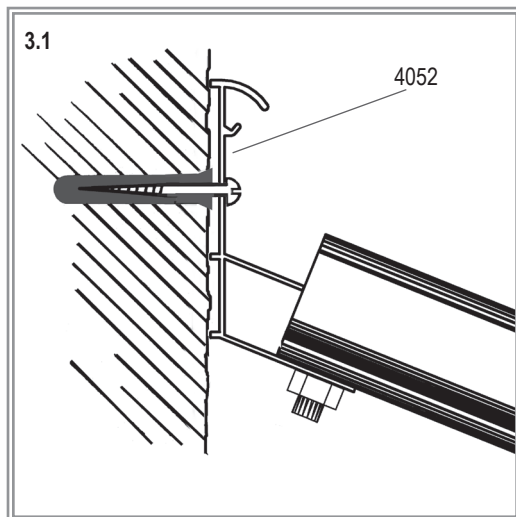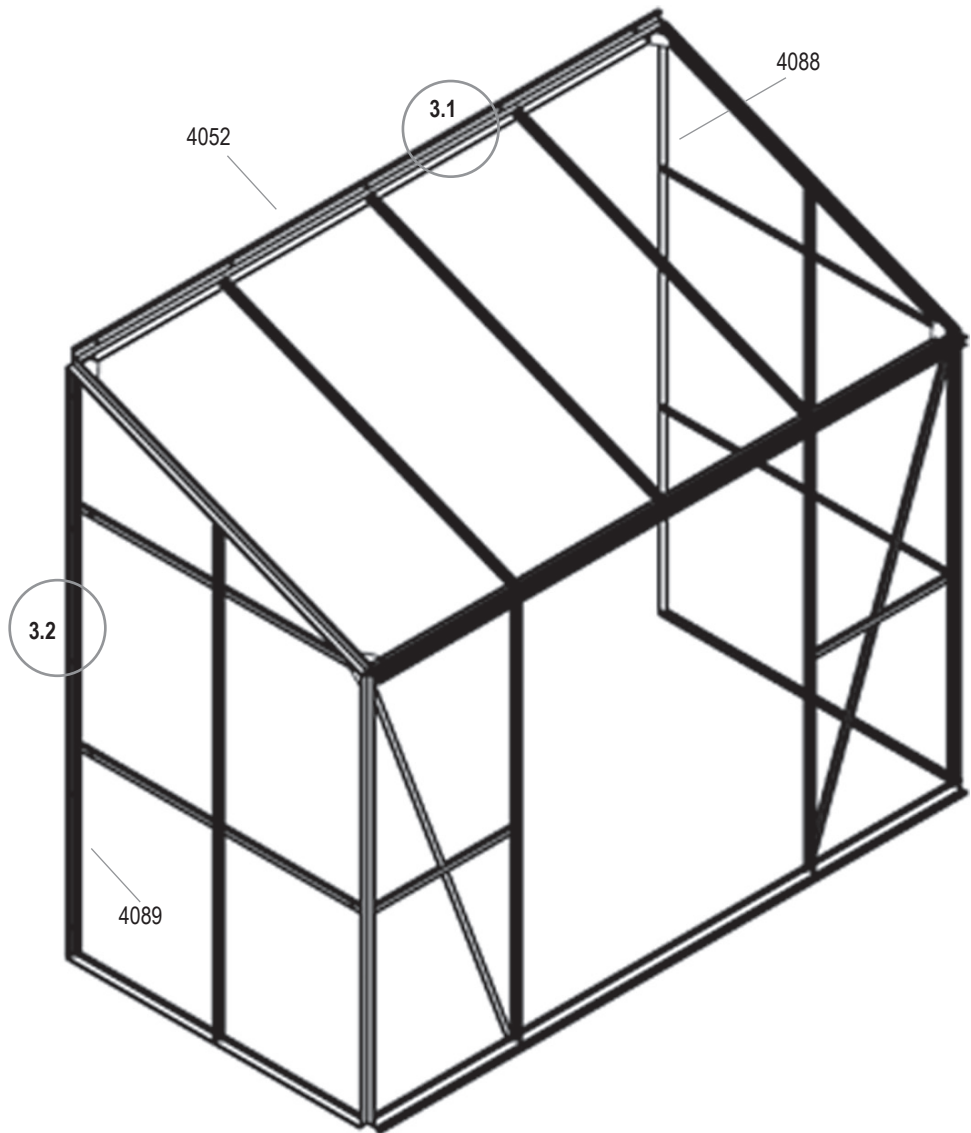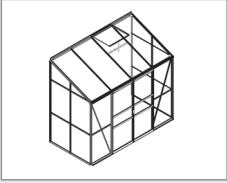

IDA 3300

4L




1001
3x



1002
3x



1003
16x



1007
2x



1009
2x



1014
2x



1015
2x



1304
2x



1359
1x



1360
1x



1361
2x



1362
1x



1500
1x



1515
1x



2005
1x



2006
2x













3021
1x



4059
1x




4098
1x

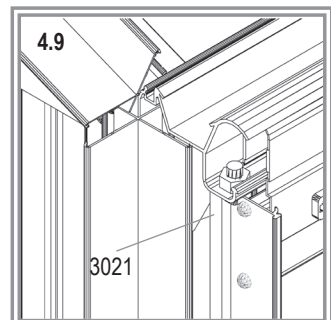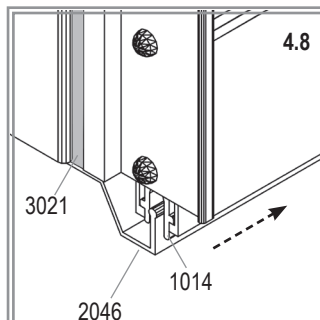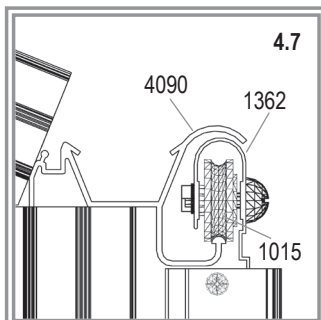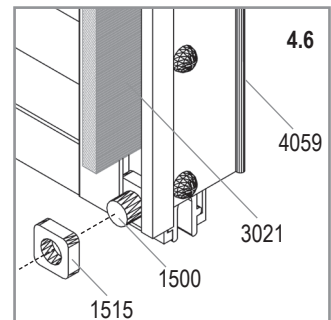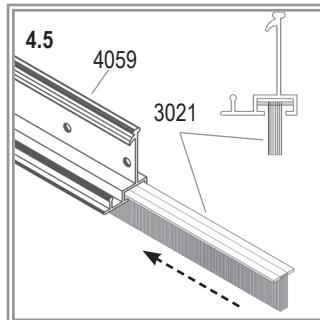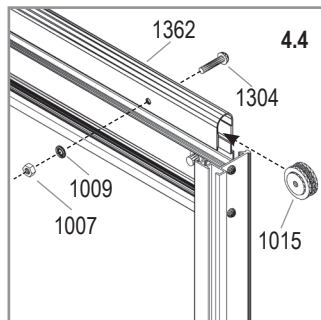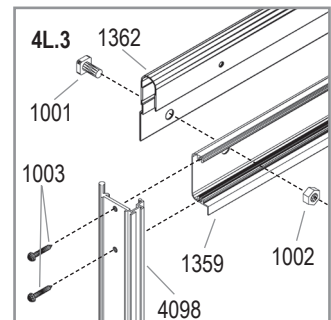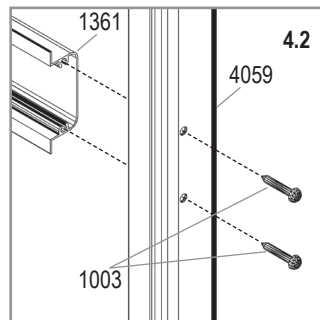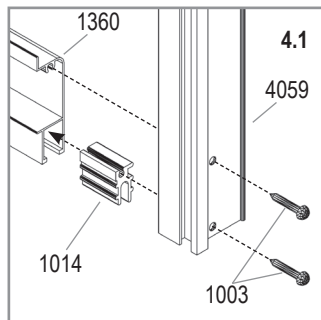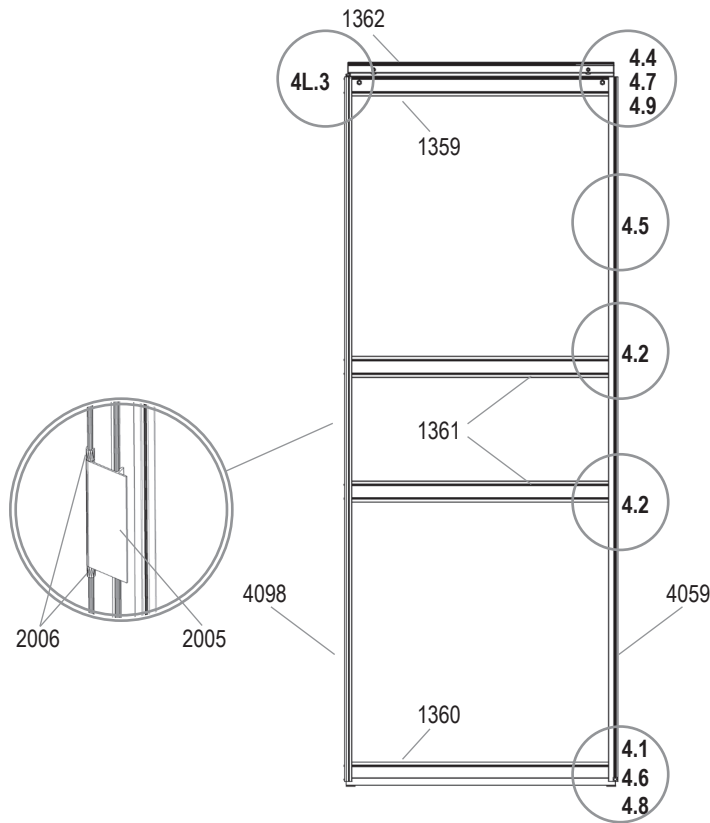











IDA 3300

4R


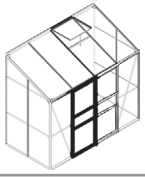


- 1001 3x
- 1002 4x
- 1003 16x
- 1007 2x
- 1009 2x
- 1014 2x
- 1015 2x
- 1304 2x
- 1359 1x
- 1360 1x
- 1361 2x
- 1362 1x
- 1500 1x
- 1515 1x
- 2001 1x
- 3021 1x
- 4059 1x
- 4099 1x









IDA 3300

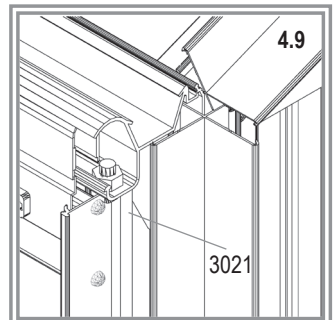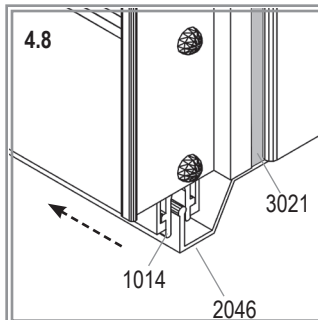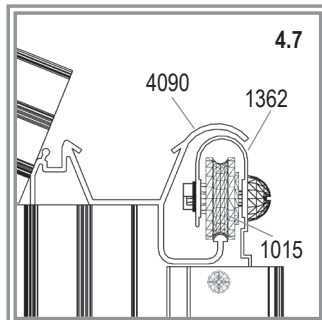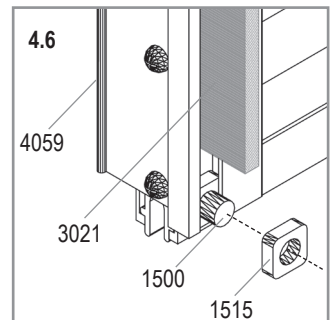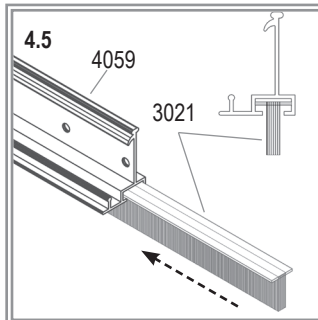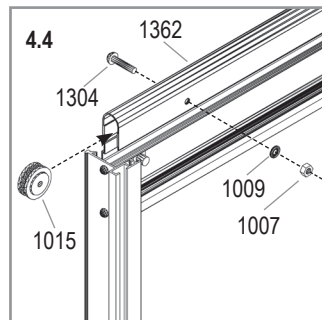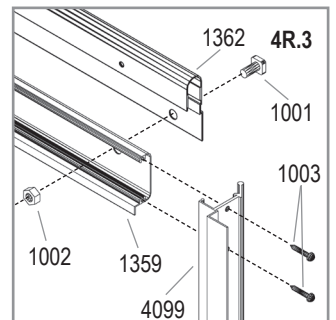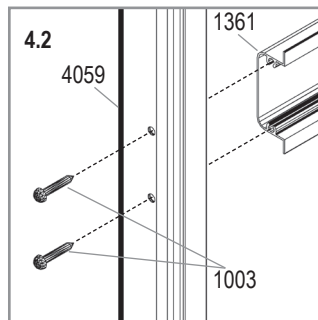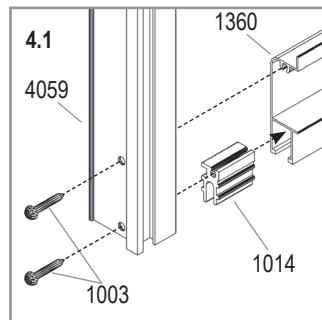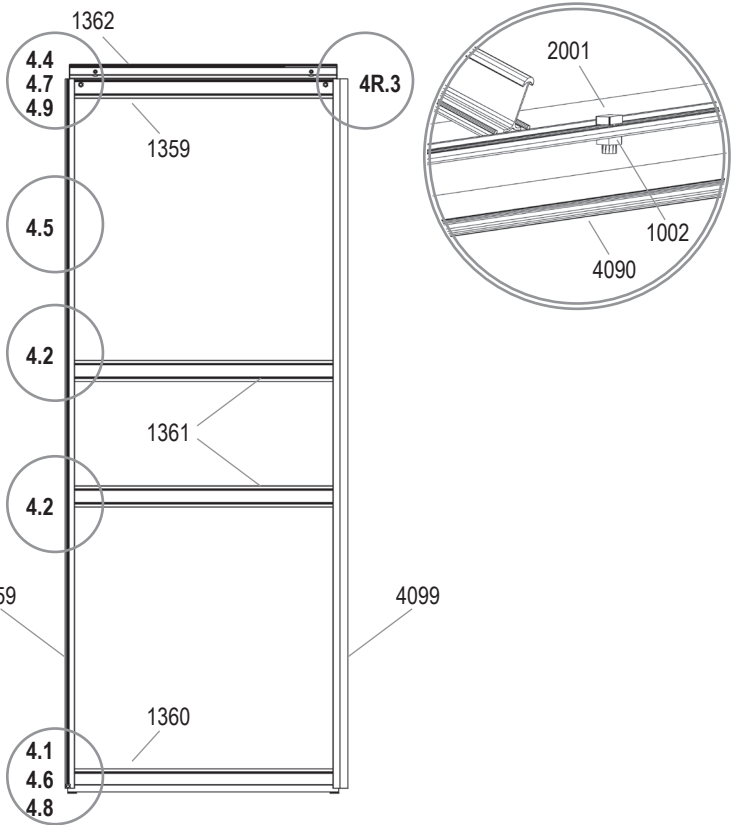

5

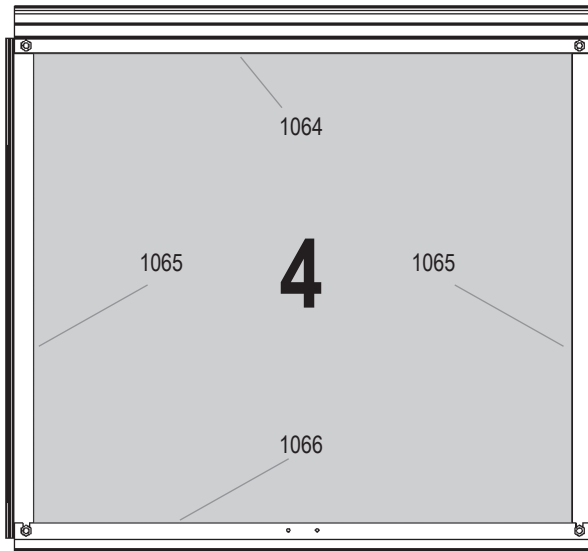


	Art. No.	mm	3300
4	3679491	600 x 544	1x

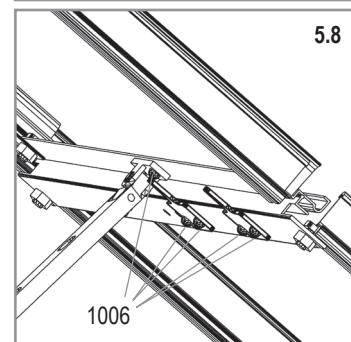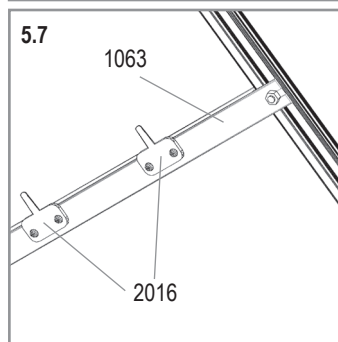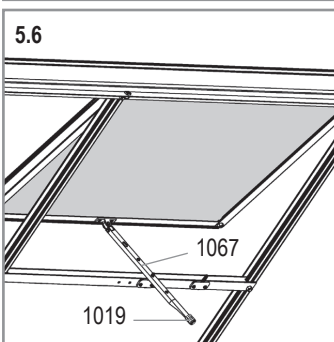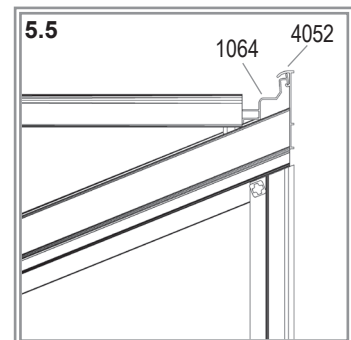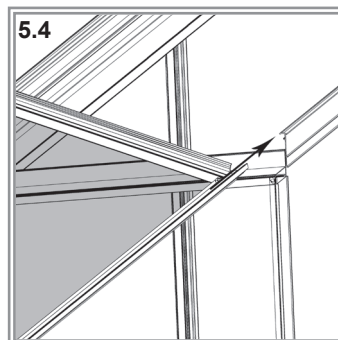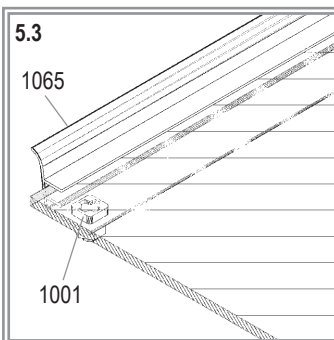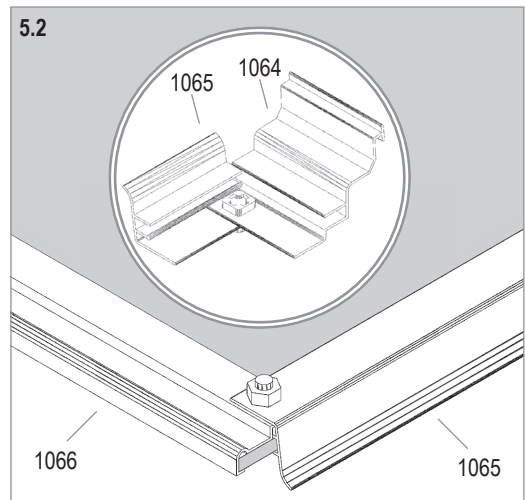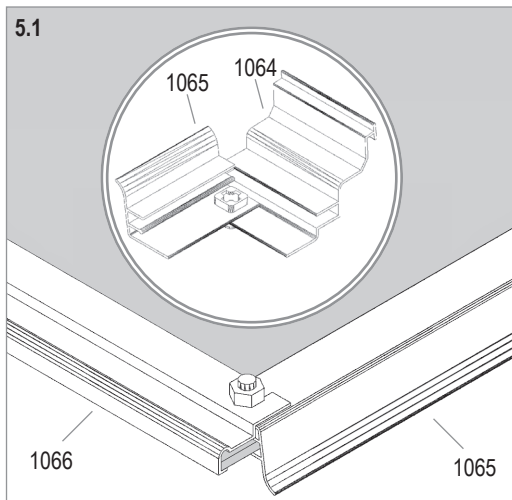

IDA 3300

6 - szkło

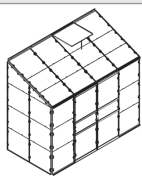


1011
164x






1012
46x



1020
1x

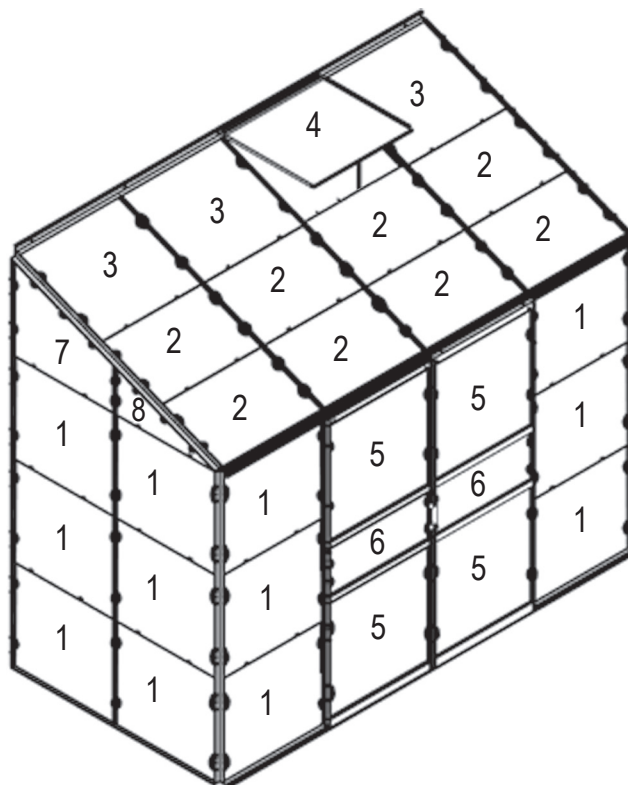


	No.	mm	3300
1	3679041	610 x 559	18x
2	40000253	610 x 408	8x
3	3679412	610 x 549	3x
4	3679491	600 x 544	1x
5	3679011	610 x 610	4x
6	3679481	610 x 248	
7	3679571	610 x 512 x 264	2x
8	3679581	610 x 260 x 12	2x
Total			40x

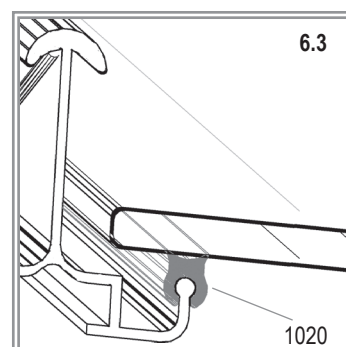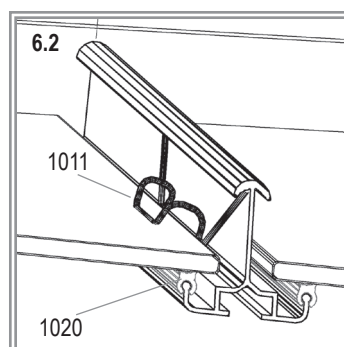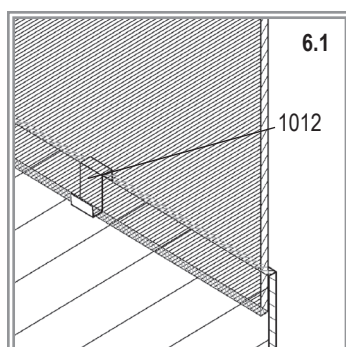

IDA 3300

6 - PC

Vitavia
- makes living grow

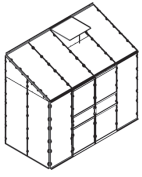

1011



164x


1020



1x


*

015140
(3.5x19)




6x

015141
(3.5 x 13)




4x

015142
(3.5 x 9.5)




6x

11 / 4



16x


24674







4x



369705

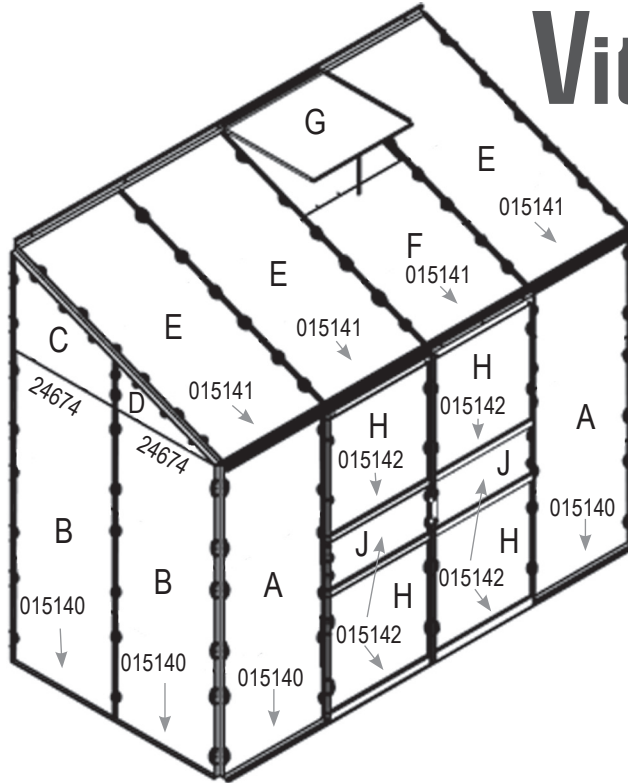

	4 mm	mm (±3mm)	3300
A	369479	610 x 1650	2x
B	369480	610 x 1640	4x
C	369486L / 369486R	610 x 510 / 262	2x
D	369483L / 369483R	610 x 257 / 11	2x
E	369421	610 x 1350	3x
F	369839	610 x 806	1x
G	369430	600 x 544	1x
H	369426	610 x 610	4x
J	369488	610 x 248	2x
Total			21x

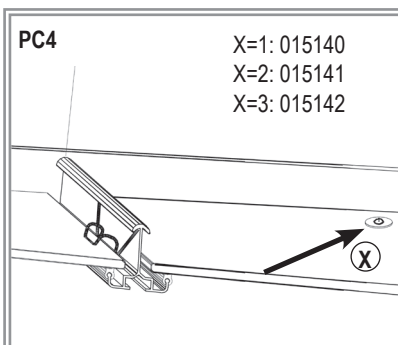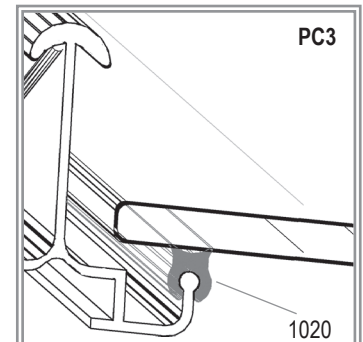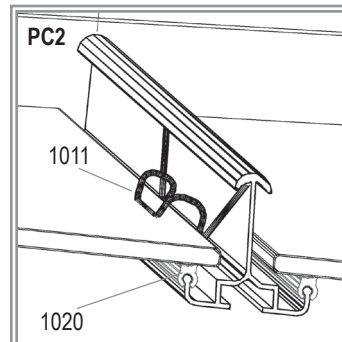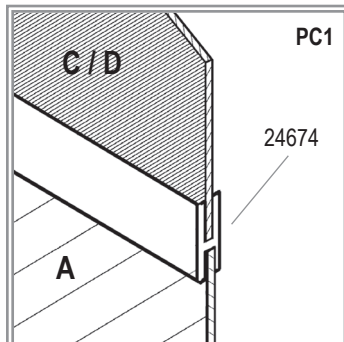

IDA 3300 PC

Niezbędne są rękawice ochronne, pojedyncze części mają ostre krawędzie.

Prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu nie brakują płyty, i są nieuszkodzone i nieporysowane. Jeżeli tak się stało, prosimy kontaktować sprzedawcę i nie rozpoczynać montażu .

UWAGA – strona płyty poliwęglanowej (PC), która jest oznaczona folią lub naklejką bez folii musi być umieszczona na zewnątrz. Strona bez naklejki czy folii lub z folią przezroczystą lub niebieską musi być umieszczona na wewnątrz szklarni. Naklejkę (folię) tuż przed mocowaniem płyt należy usunąć.

Płyty umieścić według rysunku na tej stronie i w tym celu stosować klamry sprężynowe (nr. części 1011).

Uwaga - przy instalacji płyt poliwęglanowych nie potrzebne są spinki (w kształcie "S" - numer części 1012), które są przeznaczone tylko dla instalacji oszklenia ze szkła - po zbudowaniu szklarni zostaną niewykorzystane.

Ściany boczne pozostają z dwóch części A i B, które należy połączyć pomocy profilu H , **albo jest ściana boczna z jednej części (w takim razie H-profil zostaje niewykorzystany).**

Podczas instalacji płyt poliwęglanowych nie używać gumowej uszczelki płyty nr. 1020

Uszczelka jest przeznaczona wyłącznie dla modeli z szkła (nie importowane do Czech), przy instalacji pod poliwęglan może dojść do pęknięcia płyt poliwęglanowych. Ta uszczelka po zbudowaniu szklarni pozostaje niewykorzystana.

Pod koniec instalacji płyty przymocować przy pomocy śrubów według rysunku. Otwory o średnicy 2 mm potrzebne jest wywiercić wcześniej .
Podkładkę umieścić między głowicę śruby i płytę.

Uwaga - w przypadku instalacji poliwęglanowych płyt nie są potrzebne elementy Nr 1012, które są przeznaczone wyłącznie do montażu klasycznego szkła. Po zainstalowaniu te szpilki pozostają niewykorzystane.

Uwaga – płyta poliwęglanowa do okien dachowych wentylacyjnych zawsze siła 4 mm.

Podstawa stalowa

Instrukcja montażu



Przy montażu używaj środki bezpieczeństwa pracy i dotrzytuj przepisy bezpieczeństwa pracy.

Prosimy ustawić szklarnie na miejsce chronione od wiatru, inaczej grozi jej uszkodzenie. Szklarnie są odporne na wiatr do 75 km/godz. Idealne jest słoneczne miejsce poza wiatrem.

Zalecamy szklarnie włączyć do ubezpieczenia nieruchomości.

Szklarnia musi być umieszczona na płaskiej, równej powierzchni, która umożliwi prawidłowe zamocowanie podstawy.

Z każdej strony i rogu podstawy musi być ona mocno zakotwiczona w ziemi za pomocą części (9101,9107 i 9124).

Jeżeli powierzchnia jest tworzona płytami betonowymi to polecamy wywiercić otwory do podstawy stalowej i do płyt betonowych i połączyć za pomocy śrub i łączników (nie są dostarczane).

Na nieutwardzonych i piaszczystych powierzchniach polecamy umocować kotwy (9101,9107 i 9024) do bloków betonowych zasypanych w ziemi („Na co należy zwrócić uwagę przed montażem szklarni” – Usytuowanie szklarni i jej ukotwienie)

Użyj klipsów (9002) do zakończenia złączania środkowych , narożnych połączeń.


W przypadku, gdy szklarnia musi być ustawiona w nieosłoniętym i wietrznym miejscu, przewiercić profile podstawowe szklarni i stalową podstawę i skrócić je razem śrubami i nakrętkami (nie są dostarczane).





Uwaga – niewiercić do poliweglanu

Model skleníku


Přehled dílů

Fittings


60mm x 30mm					Fittings												
	No.X1	No.X2	X1 mm	X2 mm	No.Y	Y mm	1001	1002	6069	9002	9004	9101 90°	9103	9106	9107	9124 120°	9128 120°
900	1 x 9113		1300		2 x 9111	653	12	12	0	7	0	2	0	4	0	0	0
1300	1 x 9114		1922		2 x 9111	653	12	12	0	8	0	2	0	4	0	0	0
1800	2 x 9113		1300		2 x 9113	1300	16	16	0	12	0	4	0	4	0	0	0
2500	2 x 9113		1300		2 x 9114	1922	16	16	0	14	0	4	0	4	0	0	0
3000	2 x 9115		1540		2 x 9114	1922	16	16	0	14	0	4	0	4	0	0	0
3300	1 x 9116		2544		2 x 9117	1279	12	12	0	11	0	2	0	4	0	0	0
3800	2 x 9114		1922		2 x 9114	1922	16	16	0	16	0	4	0	4	0	0	0
4400	2 x 9118		2282		2 x 9114	1922	16	16	0	16	0	4	0	4	0	0	0
5000	2 x 9116		2544		2 x 9114	1922	16	16	0	18	0	4	0	4	0	0	0
5000 DD	2 x 9114		1922		2 x 9116	2544	16	16	0	18	0	4	0	4	0	0	0
5200	1 x 9116		2544		2 x 9141	1901	12	12	0	13	0	2	0	4	0	0	0
5800	2 x 9119	2 x 9119	1512	1512	2 x 9114	1922	24	24	0	18	8	4	2	4	2	0	0
6200	2 x 9120	2 x 9120	1583	1583	2 x 9114	1922	24	24	0	20	8	4	2	4	2	0	0
6500	2 x 9120		1583		2 x 9141	1901	16	16	0	14	4	2	1	4	1	0	0
6700	2 x 9116		2544		2 x 9116	2544	16	16	0	20	0	4	0	4	0	0	0
7300	2 x 9126	2 x 9126	1883	1883	2 x 9114	1922	24	24	0	20	8	4	2	4	2	0	0
7500	2 x 9121	2 x 9121	1894	1894	2 x 9114	1922	24	24	0	22	8	4	2	4	2	0	0
7800	2 x 9121		1894		2 x 9141	1901	16	16	0	15	4	2	1	4	1	0	0
8300	2 x 9120	2 x 9120	1583	1583	2 x 9116	2544	24	24	0	22	8	4	2	4	2	0	0
9900	2 x 9121	2 x 9121	1894	1894	2 x 9116	2544	24	24	0	24	8	4	2	4	2	0	0
11500	2 x 9122	2 x 9122	2205	2205	2 x 9116	2544	24	24	0	26	8	4	2	4	2	0	0
Hera 4500	6 x 9123		1264				24	24	0	18	0	0	0	0	0	6	6
Hera 9000	5 x 9125		1884		1 x 9127	1884	28	28	1	24	0	0	0	0	0	6	6

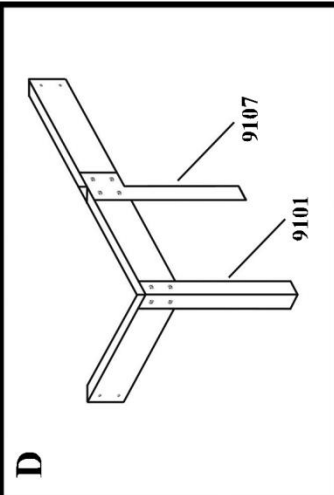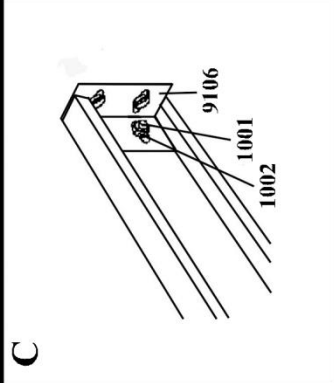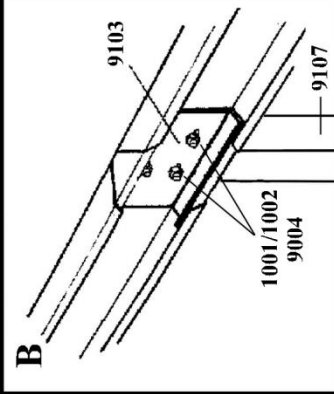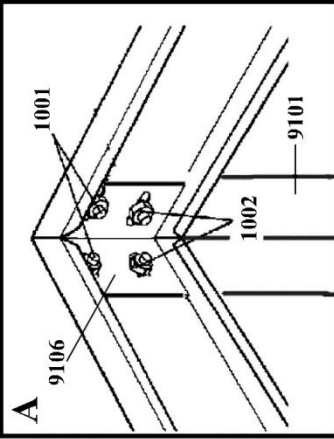


VENUS
LanitGarden 6' Clips
URANUS
IDA

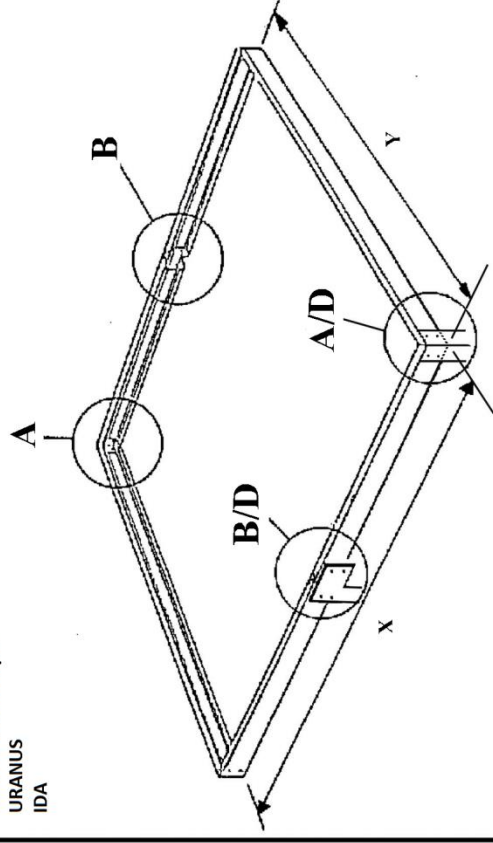



Ida
Smart

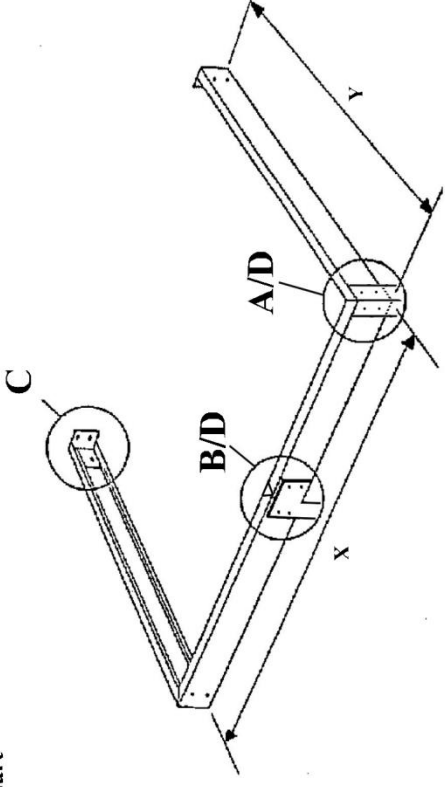

HERA

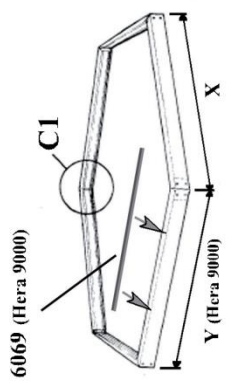

C1

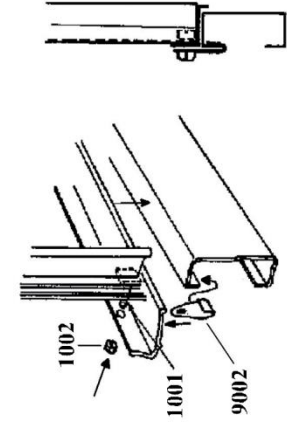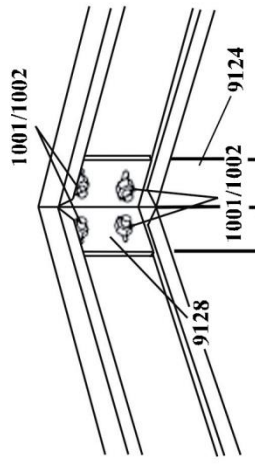

Pieczeń jakości



- *Ta szklarnia jest wyposażona w poliwęglan najwyższej jakości producenta brytyjskiego lub niemieckiego (według modelu szklarni).*
- *Poliwęglan był w Republice Czeskiej testowany w państwowych instytutach badawczych, posiadających odpowiednią akredytację.*
- *Uszkodzenia oszklenia poliwęglanowego, spowodowane przez grad, są objęte przedłużoną gwarancją 10 lat.*

V Hlubočince, 20.1.2014



Sprzedawca Twojej szklarni

HOT LINE technik@lanitplast.cz